



**故障分析：**根据故障现象，初步可以判断是光路传输问题引起的，用 GTS 本地操作检查，通讯正常，表示从固定端到旋转端指令传输正常，可做完水模平扫时，机器也有报错，观察 GCIF 板，LED93,101,103,70,72,77 灯亮红色，

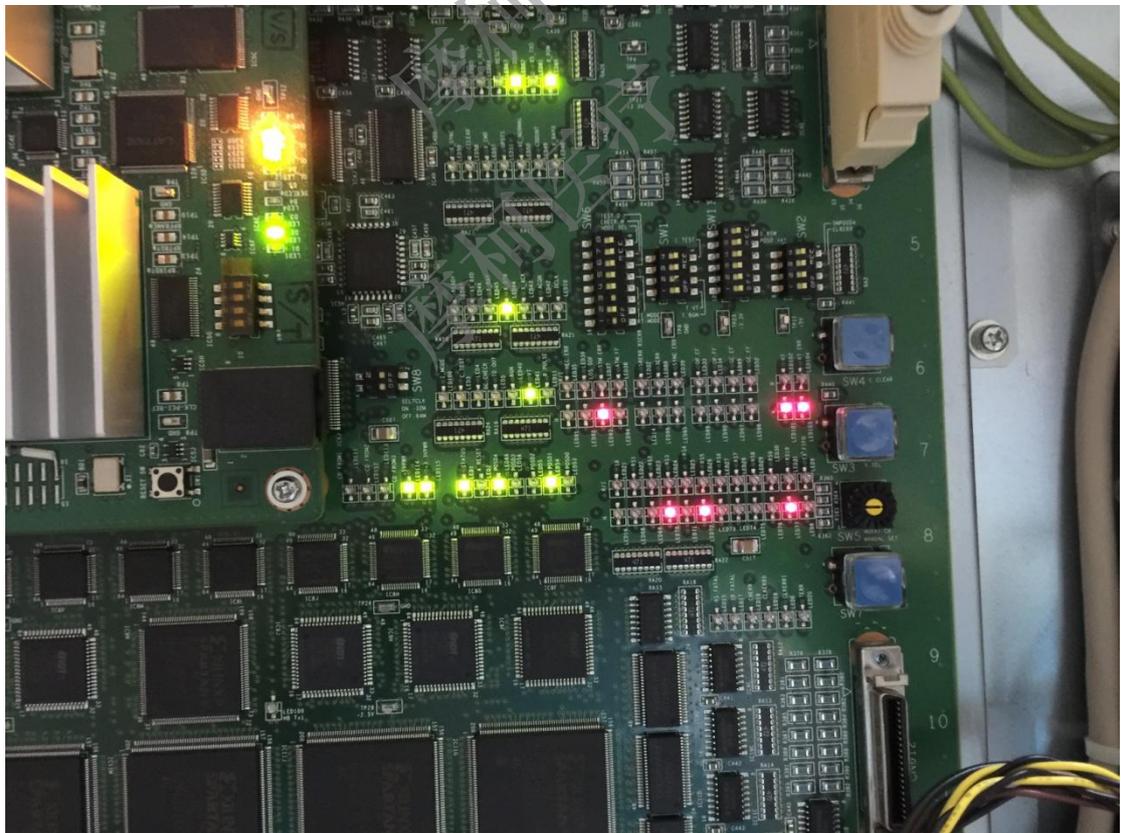

查找资料，显示 ROTSOT 错误，符合机器故障现象，应是机架旋转部分数据传输有问题，导致图像不正常，还有会报 XC 状态异常。于是重点排查旋转部分到固定部分的数据传输通道。

**故障解决：**在检测旋转部分信号发射板时，发现 ROT11 位置发射板信号接头部分金属针是歪着的，应该是故障来源，更换该板，机器恢复正常了。

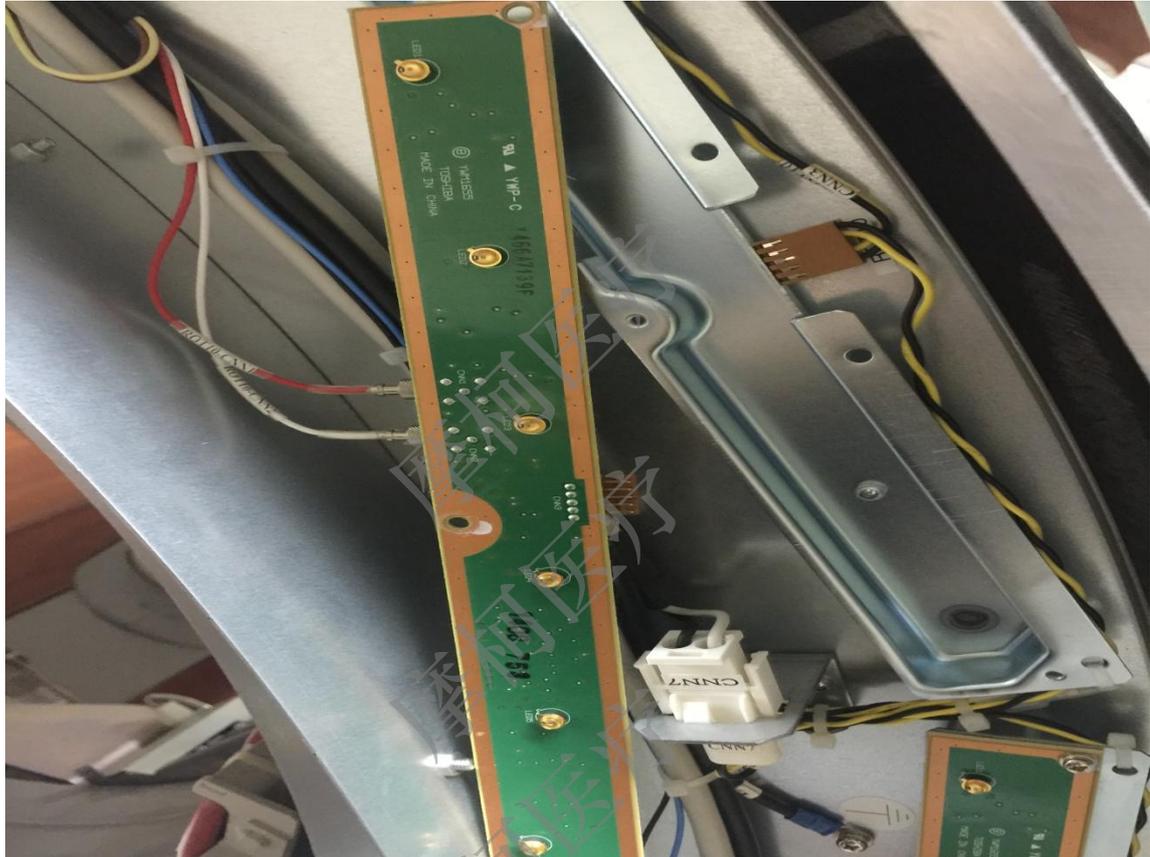

摩机网